



Changes for the Better

O2 Series Controller

Installation Manual Installationsanleitung
 Manuel d'installation Manuale di installazione
 Manual de Instalación Installationshandbuch
 Руководство по установке

JY992D97501F

ENGLISH Caution

- Persons trained in the local and national electrical standards must perform all tasks associated with wiring the O2 Series Controller.
- Disconnect all terminals from power supply before removing the cover.
- Turn off the Power before performing any wiring operations.
- Input and output cables should not be run through the same multicore cable or share the same wire.
- Input and Output cable length must be less than 30m (98' 5").
- The wire should be used a single cable, used a crimp terminal, or carefully twist stranded wires together.
- Do not connect a soldered wire end to the O2 Series Controller.
- To avoid damaging the wire, tighten to a torque of 0.5 ~ 0.6 N·m.
- Do not install in areas with: excessive or conductive dust, corrosive or flammable gas, moisture or rain, excessive heat, regular impact shocks or excessive vibration.
- The connectors must be covered to prevent contact with "Live" wires.
- The O2 Series Controller must be installed in distribution box or a control cabinet.
- Leave a minimum of 10mm of space for ventilation between the top and bottom edges of the O2 Series Controller and the enclosure walls.
- The O2 Series is not designed to be used in life critical or fail safe applications.
- Under no circumstances will Mitsubishi Electric be liable or responsible for any consequential damage that may arise as a result of the installation or use of this equipment.
- Please read the O2 Series Hardware and O2 Series Programming Manuals for further information.

GERMAN Achtung

- Nur speziell ausgebildetes Personal darf die elektrische Verdrahtung der Geräte vornehmen. Sollten Sie spezialisierte Unterstützung brauchen, wenden Sie sich an eine anerkannt ausgebildete Elektrofachkraft, die mit den lokalen und nationalen Sicherheitsstandards der Automatisierungstechnik vertraut ist.
- Trennen Sie alle Anschlüsse von der Spannungsversorgung, bevor Sie die Abdeckung entfernen.
- Schalten Sie die Spannungsversorgung ab, bevor Sie mit der Verdrahtung beginnen.
- Die Ein- und Ausgangskabel dürfen nicht durch das gleiche Multikernkabel oder den gleichen Kabelbaum verlegt werden.
- Die Eingangs- und Ausgangskabellänge muß weniger als 30 m betragen.
- Der Draht sollte entweder als starre Leitung, als Klemmkabel oder als Steckkontakt verwendet werden.
- Verwenden Sie keine flexible Leitung mit verlöstem Kabelende an der O2-Steuerung.
- Um eine Beschädigung der Kabel zu vermeiden, drehen Sie die Klemmschrauben mit einem Drehmoment von 0.5 bis 0.6 N·m an.
- Die Geräte dürfen den folgenden Umgebungsbedingungen nicht ausgesetzt werden: Umgebungen mit einem hohen Grad an leitfähigen Stäben, Korrosion, entzündbaren Gasen, Nebel, Regen, direkte Sonnenbestrahlung, große Hitze, starke Schokwellen und Vibrationen.
- Die Anschlüsse müssen abgedeckt werden, um Stromberührung zu vermeiden.
- Die O2-Steuerung muss in einem geschlossenen Schaltschrank nach DIN 43880 oder einem Schaltkasten installiert werden.
- Lassen Sie einen Minimalabstand von 10 mm zur Lüftung zwischen Ober- und Unterseite der O2-Steuerung und den umgebenden Wänden.
- Die O2-Steuerung wurde nicht für lebenserhaltende oder selbstüberwachende Anwendungen entwickelt.
- MITSUBISHI ELECTRIC übernimmt unter keinen Umständen die Haftung oder Verantwortung für einen Schaden, der aus einer unsachgemäßen Installation oder Anwendung der Geräte oder des Zubehörs entstanden ist.
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Hardware- und der Programmieranleitung zur O2-Steuerung.

FRENCH

Attention!

- Toutes les opérations liées au câblage du bloc logique O2 devraient être effectuées par un technicien ou un ingénieur compétent en matière de normes électriques nationales et locales.
- Déconnecter toutes les bornes d'alimentation avec d'enlever le couvercle.
- Couper le courant avant de procéder à toute opération de câblage.
- Les câbles d'entrée et de sortie ne devraient pas passer par un même câble renfermant plusieurs conducteurs internes ou partager le même fil.
- La longueur du câble d'entrée et de sortie doit être inférieure à 30 m.
- Le câblage doit utiliser un câble simple, utiliser une borne série ou des câbles torsadés avec soin. Ne pas connecter une fin de câble brisée au bloc logique O2.
- Afin d'éviter un endommagement du câble, serrer avec un couple de 0.5 ~ 0.6 N·m.
- Ne pas installer le système dans des endroits dont l'atmosphère est riche en poussières conductrices, en gaz corrosifs ou inflammables. Ne pas l'exposer à l'humidité ou à la pluie, à une chaleur excessive, à des chocs ou à des vibrations importantes.
- Recouvrir les connecteurs pour éviter de vous blesser en touchant des fils "sous tension".
- Le bloc logique O2 doivent être intégrés dans une armoire de distribution fermée selon DIN 43880 ou dans une boîte de distribution.
- Laissez au moins 10 mm d'espace pour l'aération entre les bords supérieur et inférieur du bloc logique O2 et les parois qui le renferment.
- La série O2 n'est pas conçue pour être utilisée dans des applications opérationnelles critiques ou à sécurité relative.
- MITSUBISHI ELECTRIC décline toute responsabilité pour les dommages imputables à une installation ou à une utilisation incorrecte des appareils ou des accessoires.
- Prière de lire les manuels du matériel des séries O2 et les manuels de programmation des séries O2 pour de plus amples informations.

ITALIANO

Attenzione

- Tutti gli interventi relativi ai collegamenti elettrici dell'a devono essere eseguiti da un tecnico o un ingegnere esperto delle norme nazionali e locali riguardanti gli impianti elettrici.
- Prima di rimuovere il coperchio, disinserire tutti i terminali dall'alimentazione.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di cablaggio è necessario disinserire l'alimentazione di corrente.
- I cavi di ingresso e di uscita non devono essere inseriti nello stesso cavo multipolare o condividerne lo stesso filo.
- La lunghezza dei cavi di entrata ed uscita deve essere inferiore a 30m.
- Il filo dovrebbe usare un cavo singolo, un capocorda di stringimento o avvolgere insieme i fili con cautela.
- Non collegare l'estremità saldata di un filo al O2 Series Controller.
- Per evitare danneggiamenti del filo, serrare con una coppia di 0.5 ~ 0.6 N·m.
- Non installate in aree soggette a: polvere eccessiva o condutiva, gas corrosivo o infiammabile, umidità o pioggia, calore eccessivo, urti regolari o vibrazione eccessiva.
- I connettori devono essere coperti per evitare il rischio di lesioni dovute al contatto con conduttori "sotto tensione".
- Il comando O2 devono essere installati in un quadro elettrico ad armadio conf. DIN 43880 o in una scatola di comando.
- Lasciare almeno 10 mm di spazio per la ventilazione tra i bordi superiore e inferiore dell'O2 e le pareti circostanti.
- Del sistema O2 non progettata per essere utilizzata in applicazioni critiche quali quelle di sicurezza e quelle a rischio di vita.
- La MITSUBISHI ELECTRIC non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione o un funzionamento inadeguato degli apparecchi o degli accessori.
- Per favore leggere il manuale dell'hardware di O2 Series e il manuale di programmazione di O2 Series per ulteriori informazioni.

ESPAÑOL

Atención

- Un técnico o ingeniero experimentados en los estándares eléctricos nacionales y locales debe realizar todas las tareas asociadas con el cableado eléctrico del O2.
- Desconectar todos los terminales de la fuente de alimentación de energía antes de retirar la cubierta.
- Desconecte el suministro de electricidad antes de ejecutar cualquier operación de alambrado.
- Los cables de entrada y salida no deben ser pasados a través del mismo cable multietaje o compartir el mismo alambre.
- La longitud del cable de entrada y salida debe ser menor a 30 m.
- Como alambre debe utilizarse un cable único, un terminal de presión o un conductor de hilos retorcidos.
- El cable soldado no debe conectarse con el controlador de la serie O2.
- Para evitar daños del cable, debe aplicarse un torque de 0.5 ~ 0.6 N·m.
- El diseño seguro de O2 Series significa que el usuario puede instalarlo casi en todas partes, pero se deberían tomar en consideración los siguientes puntos. No lo instale en zonas con polvo excesivo o conductor, corrosivos o gas inflamable, humedad o lluvia, calor excesivo, impactos usuales o vibración excesiva.
- Los conectores deben estar recubiertos para prevenir algún daño por contacto con los alambres "energizados".
- El controlador O2 deben instalarse en un armario de distribución cerrado según la norma DIN 43880 o bien en una caja de distribución.
- Dejar al mínimo de 10 mm de espacio para ventilación entre los bordes superior e inferior del O2 y las paredes circundantes.
- El O2 no está diseñado para utilizar en situaciones críticas que ponen la vida en peligro ni en aplicaciones de seguridad contra averías.
- MITSUBISHI ELECTRIC no asumirá responsabilidad alguna de los daños que se hayan podido producir por causa de una instalación inadecuada o por un uso inapropiado tanto de las unidades como de los accesorios.
- Para mayores informaciones, le rogamos leer los Manuales de Programación y Hardware de la serie O2.

SVENSKA

Viktigt

- Alla arbetsuppgifter rörande elektrisk anslutning av styrenheter i O2-serien måste utföras av tekniker med utbildning i och erfarenhet av lokala och nationella regler för elarbeten.
- Koppla bort samtliga anslutningar från strömförsörjningen innan skyddet avlägsnas.
- Stäng av strömmen före elarbeten.
- In- och utgående kablar skall inte dras i samma flerledarkabel eller dela samma ledare.
- Ingående respektive utgående kabel får vara högst 30 m långa.
- Enkeltrådig kabel skall skrivas med klämskarvdon. Flertrådiga ledare skall omsorgsfullt tvinnas ihop.
- Löd inte kablarna anslutningar till styrenheten av O2-serien.
- För att undvika att skada kabeln, drar du åt med 0.5 ~ 0.6 N·m.
- Installera inte i områden med mycket damm, ledande damm, korrosiv eller bränbar gas, fukt eller regn, stark värme, kraftig stöt eller kraftig vibration.
- Anslutningarna måste vara täckta, för att förhindra kontakt med spänningsförande ledare.
- O2-styrningen måste installeras i ett stängt kopplingsskåp enligt DIN 43880 eller i en kopplingsbox.
- Lämna för ventilationens skull minst 10 mm utrymme mellan övre respektive nedre kant av a1-styrenheten och höljets väggar.
- O2 är inte avsedd att användas i livskritiska eller felsäkra tillämpningar.
- Mitsubishi Electric är under inga omständigheter ersättningsskyldigt eller ansvarigt för följdskador som kan uppstå till följd av installation eller användning av utrustningen.
- Ytterligare information finns i maskinvaruhandboken för O2- och programmeringshandboken för α-serien.

RUSKISCH


Внимание!

- К работам по монтажу контроллера серии O2 допускаются только квалифицированные электрики, прошедшие подготовку к электромонтажным работам в соответствии с местными и государственными стандартами.
- Отсоедините электропитание от всех контактных клемм, прежде чем выключите электропитание.
- Выключите электропитание, прежде чем приступать к каким-либо электромонтажным работам.
- Кабели входных и выходных цепей не должны проходить в одном и том же многожильном кабеле; в кабелях входных и выходных цепей не должны использоваться общие провода.
- Длина входного и выходного кабелей не должна превышать 30 метров (98' 5").
- Для подключения следует использовать одинарный провод, обжимку или аккуратно скрутить многожильный провод.
- Не подключайте к контроллеру серии O2 паяльный конец провода. Чтобы не повредить провод, затягивайте его с вращательным моментом 0.5-0.6 Нм
- Не допускается установка устройства в местах с повышенным содержанием пыли, а также в местах, где пыль является электропроводящей или в воздухе присутствуют агрессивные или воспламеняющиеся газы; под дождем или в местах с повышенной влажностью, либо там, где устройство может быть подверженено избыточному нагреванию, вибрации или результирующим ударным воздействиям.
- Соединительные разъемы должны быть закрыты, чтобы избежать соприкосновения с проводами, находящимися под напряжением.
- Контроллер серии O2 следует установить в распределительную коробку или шкаф управления.
- Оставьте между верхом и низом устройства и окружающими стенками коробки зазор для вентиляции минимум 10 мм.
- Контроллер серии O2 не рассчитан на применение в условиях, требующих полной отказоустойчивости, либо критичных для жизни человека.
- Mitsubishi Electric ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какие-либо повреждения, которые могут оказаться следствием установки или эксплуатации данного устройства.
- Дальнейшую информацию вы найдете в Руководстве по аппаратной части контроллера серии O2 или в Руководстве по программированию контроллера серии O2.


1. DIMENSIONS

Figure1.	ENG Dimensions
	GER Abmessungen
	FRE Dimensions
	ITL Dimension
	ESP Dimensiones
	SWE Mått
	RUS Габариты

AL2-14MR-*, AL2-24MR-*

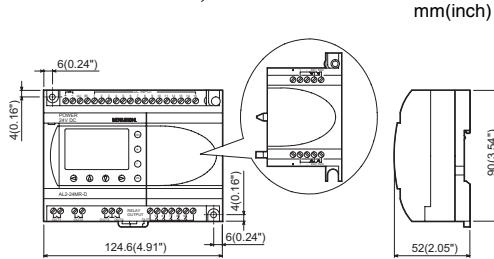


AL2-10MR-*

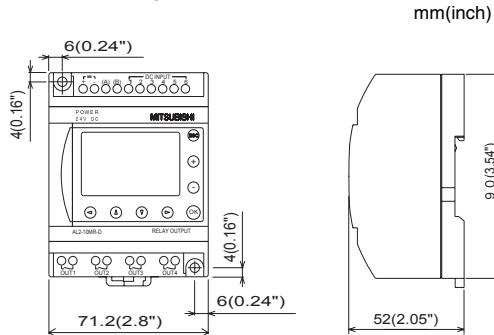

2. WIRING DIAGRAMS

Figure2.	ENG End Processing of Cable
	GER Bearbeitung der Leiterenden
	FRE Manipulation de fin de câble
	ITL Lavorazione definitiva del cavo
	ESP Fin de procesamiento del cable
	SWE Kabelns ände
	RUS Завершение работы с кабелем

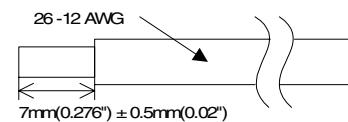

Wire the Inputs and Outputs using 26 - 12 AWG wire (0.13 mm² - 3.31 mm²).

To avoid damaging the wire, tighten to a torque of 0.5 - 0.6 N.m.
Stranded cable: Remove sheath, twist core wires, then connect cable
(or use a crimp terminal).
Single cable: Remove sheath, then connect cable.

Verwenden Sie für die Eingänge und Ausgänge Leitungen mit einem Aderquerschnitt von 0,13 mm² - 3,31 mm² (26 - 12 AWG).

Um eine Beschädigung der Leitungen zu vermeiden, drehen Sie die Klemmenschrauben mit einem Drehmoment von 0,5 bis 0,6 N.m an.
Flexible Leitung: Isolation entfernen, Aderendhülsen anbringen oder
Litze verdrehen und Leitung anschließen.
Starre Leitung: Isolation entfernen und Leitung anschließen.

Raccordez les entrées et les sorties avec des fils de 0,13 mm² à 3,31 mm² (26 - 12 AWG).

Afin d'éviter un endommagement du câble, serrer avec un couple de 0,5-0,6 N.m.

Câble torsadé: enlever la gaine, fil central de torsion et connecter ensuite le câble (ou utiliser une borne série).
Câble simple: enlever la gaine et connecter ensuite le câble.

Collegare gli ingressi e le uscite con fili di diam. da 0,13 mm² a 3,31 mm².

Per evitare di danneggiare il filo, serrare con una coppia di 0,5-0,6 N.m.

Cavo saldato: togliere la guaina, torcare l'anima dei fili, poi collegare il cavo (o usare un capocorda a strozzamento).

Cavo singolo: togliere la guaina, poi collegare il cavo.

Alambrar las entradas y salidas usando alambre de 0,13 mm² - 3,31 mm² (26 - 12 AWG).

Para evitar daños del cable, debe aplicarse un torque de 0,5-0,6 N.m.

Cable retorcido: Remover el revestimiento, retorcer las almas y conectar luego el cable (o utilizar un terminal de presión).

Cable único: Remover el revestimiento y conectar luego el cable.

Anslut in-och utgångarna med kabel 26 - 12 AWG (0,13 - 3,31 mm²).

För att undvika att skada kabeln, drar du åt med 0,5-0,6 N.m.

Flersträdig kabel: Avlägsna höljet, tvätta trådarna och anslut kabeln (eller använd klämkoppling).

Enträgd kabel: Avlägsna höljet och anslut kabeln.

Подключение входных и выходных цепей производится с помощью проводов сечением 26 – 12 по стандарту AWG (0.13 мм.кв. – 3.31 мм.кв.)


Чтобы не повредить провод, затягивайте его с вращательным моментом 0,5-0,6 Нм

Многожильный кабель: удалите изоляцию, скрутите провода, затем подсоедините кабель (или используйте обжимку)

Одинарный провод: удалите изоляцию, затем подсоедините провод.


Figure3. Recommended Power Wiring Diagram

ENG	Recommended Power Wiring Diagram
GER	Empfohlene Verdrahtung der Spannungsversorgung
FRE	Câblage de l'alimentation recommandé
ITL	Circuito di alimentazione raccomandato
ESP	Cableando la alimentación
SWE	Rekommenderat kretsschema för strömförskjoning
RUS	Рекомендуемая схема соединения с источником питания

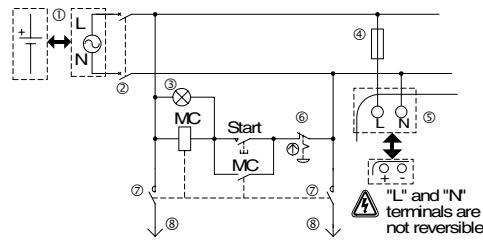

Ref.	Item Description
7	Magnetic Switch Contact Magnetschalterkontakt Contact du commutateur magnétique Contatto interruttore magnetico Commutador magnético Magnetrlyktarkontakt Контакт магнитного выключателя
8	Power Supply for Loads Spannungsversorgung für Last Alimentation en courant pour résistance ohmique Tensione di alimentazione per carico Alimentación de corriente para carga Strömförskjoning för last Питание для нагрузок

Figure4. AL2-***-A

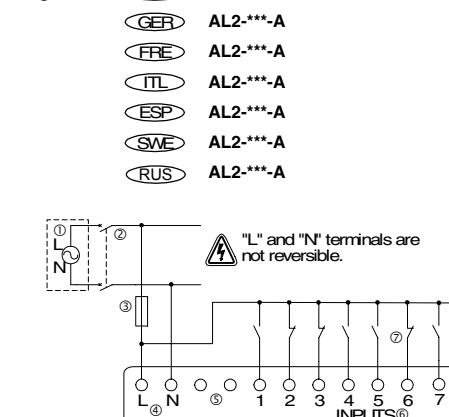


Ref. Item Description

1	Power Supply Spannungsversorgung Alimentation Tensione di alimentazione Alimentación Stromförsörjning Источник питания
2	Circuit Isolation Device Schaltkreis-Schutzgerät Dispositif d'isolation des circuits Dispositivo di isolamento circuito Dispositivo de aislamiento de circuito Fränskiljare Устройство отсоединения цепи
3	Power On Pilot Indicator Anzeige für Spannung EIN Indicateur de tension MARCHE Indicatore pilota di accensione Indicador para conexión de tensión Indikator för tillslagen spänning Индикатор подачи питания
4	Circuit Protection Device - Limit to 1.0A. Überlastschutz max. Strom: 1,0A Dispositif de protection (1,0A) Dispositivo di protezione circuito limitate a 1,0A Dispositivo de protección con límite de 1,0A Överströmskydd 1,0 A. Устройство защиты цепи – ограничение до 1,0 А
5	Q2 Main Unit Q2-Steuerung Bloc logique Q2 Sistema Q2 Q2 huvudenhet Главный блок контроллера серии Q2
6	Emergency Stop NOT-AUS-Schalter Interrupteur d'arrêt d'urgence Interruttore di emergenza Interruptor de parada de emergencia Nödstopp Аварийный выключатель
4	AC Power Terminals AC-Spannungsklemmen Bornes de tension CA Morsetti di tensione CA Bornas de tensión CA Växelströmsplintar Контактные клеммы для подключения к источнику питания переменного тока
5	Unused Terminals Nicht verwendete Klemmen Bornes non utilisées Terminali non utilizzati Terminales sin uso Icke använda plintar Не используемые контактные клеммы

Ref.	Item Description
6	Input Terminals Eingangsklemmen Bornes des entrées Morsetti di ingresso Bornas de entrada Ingångar Входные контактные клеммы
7	Digital Input Switches Digitaleingänge Commutateurs d'entrée numérique Interruttore di ingresso Interruptores de entrada digitales Digitala ingångsvaljare Дискретные входные выключатели


- Figure5.**
- ENG AL2-***-D (Sink/Source)
 - GER AL2-***-D (Sink/Source)
 - FRE AL2-***-D (Sink/Source)
 - ITL AL2-***-D (Sink/Source)
 - ESP AL2-***-D (Sink/Source)
 - SWE AL2-***- D (Sink/Source)
 - RUS AL2-***- D (Sink/Source)

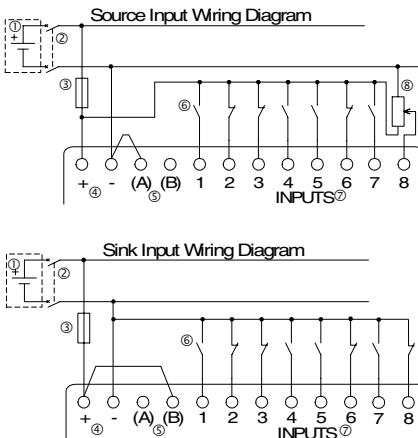

Ref.	Item Description
1	DC Power Supply, 24V DC DC-Spannungsversorgung: 24 V DC Alimentation CC: 24V CC Tensione di alimentazione CC: 24V CC Alimentación CC: 24V CC Likströmsförsörjning 24 V Источник питания постоянного тока, 24 В
2	Circuit Protection Device Schaltkreis-Schutzgerät Dispositif d'isolement des circuits Dispositivo di isolamento circuito Dispositivo de aislamiento de circuito Fränskilkilare Устройство отсоединения цепи
3	Circuit Protection Device - Limit to 1.0A Überlastschutz max. Strom: 1,0A Dispositif de protection (1,0A) Dispositivo di protezione circuito limitate a 1,0A Dispositivo de protección con límite de 1,0A Överströmsskydd 1,0 A. Устройство защиты цепи – ограничение до 1,0 А

Ref.	Item Description
4	DC Power Terminals DC-Spannungsklemmen Bornes de tension CC Morsetti di tensione CC Bornas de tensión CC Likströmsplintar Контактные клеммы для подключения к источнику питания постоянного тока
5	Sink/Source Input Wiring Terminals Sink-/Source-Eingangsklemmen Bornes des entrées Sink/Source Morsetti di ingresso Sink/Source Bornas de entradas Sink/Source Sink/source-ingångsplintar Входные контактные клеммы (общий «+»/общий «-»)
6	Sensor Input Switches Sensor-Eingangsklemmen Commutateurs d'entrée du capteur Interruttori di ingresso sensore Commutadores de entrada del sensor Sensoringångsvaljare Входные датчики-выключатели
7	Input Terminals Eingangsklemmen Bornes des entrées Morsetti di ingresso Bornas de entrada Ingångar Входные контактные клеммы
8	Analog Input (DC source input only) Analoageingang (Nur DC-Eingangsspannung) Entrée analogique (Seulement entrée source CC) Ingresso analogico (Solo entrata da sorgente di ingresso DC) Entrada analógica (Sólo entrada de fuente DC) Analog Ingång (Endast DC-source-ingångsplintar) Аналоговый вход (только постоянный ток)

- Figure6.**
- ENG AL2-**R-*
 - GER AL2-**R-*
 - FRE AL2-**R-*
 - ITL AL2-**R-*
 - ESP AL2-**R-*
 - SWE AL2-**R-*
 - RUS AL2-**R-*

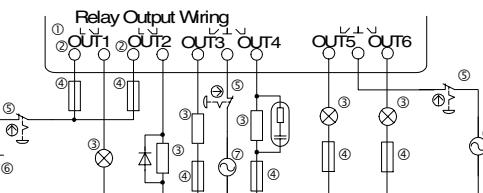

Ref.	Item Description
1	O2 Main Unit O2-Steuerung Bloc logique O2 Sistema O2 Sistema O2 O2 huvudenhet Главный блок контроллера серии O2

Ref.	Item Description
2	Mutually exclusive outputs Voneinander isolierte Ausgänge Sorties s'excluant l'une l'autre Uscite mutualmente esclusive Salidas mutuamente exclusivas Ömsesidigt utslutande utgångar Взаимоисключающие выходы
3	Output Devices Ausgangsgeräte Dispositifs de sortie Dispositivi di uscita Dispositivos de salida Utenheter Устройства вывода
4	Circuit Protection Device - See Table 1 to Determine Fuse Size. Schaltkreis-Schutzgerät (siehe Table 1) Dispositif de protection cf. la Table 1 Dispositivo di protezione vedi Table 1 Dispositivo de protección ver la Table 1 Överströmsskydd - se tabel 1 för säkringsstörlek. Устройство защиты цепи — см. табл. 1 для определения параметров плавкого предохранителя
5	Emergency Stop NOT-AUS-Schalter Interrupteur d'arrêt d'urgence Interruptore di emergenza Interruptor de parada de emergencia Nödstopp Аварийный выключатель
6	DC Power Supply DC-Spannungsversorgung Tension CC Tensione CC Tensión CC Likströmsförsörjning Источник питания постоянного тока
7	AC Power Supply AC-Spannungsversorgung Tension CA Tensione CA Tensión CA Växelströmsförsörjning Источник питания переменного тока

- Table 1.**
- ENG Circuit Protection (Fuse)
 - GER Schaltkreis-Schutz (Sicherung)
 - FRE Protection du circuit (fusible)
 - ITL Dispositivo di protezione circuito (fusibile)
 - ESP Voltaje de la protección del circuito (fusible)
 - SWE Skydd (säkring)
 - RUS Устройство защиты цепи (плавкий предохранитель)

Circuit Voltage	Relay Circuit Protection (Fuse)	
	AL2-10MR-*, AL2-24MR-*(001 - 004)	AL2-14MR-*(001 - 006)
5V DC	10A / Circuit	3A / Circuit
12V DC	10A / Circuit	3A / Circuit
24V DC	10A / Circuit	3A / Circuit
100V AC-	10A / Circuit	3A / Circuit
240V AC-	10A / Circuit	3A / Circuit

3. SPECIFICATIONS

Table 2.

- ENG Power Requirements and Input Specifications
- GER Spannungsversorgung
- FRE Caractéristiques alimentation
- ITL Dati dell'alimentazione di potenza
- ESP Datos técnicos de la alimentación
- SWE Strömförsörjningskrav och ingångsdata
- RUS Требования к электропитанию и характеристики входных цепей

Item	Description
Power Supply	Spannungsversorgung Alimentation en courant Tensione di alimentazione Alimentación de tensión Strömförsörjning Параметры источника питания
Max. Momentary Power Failure	AL2-***-A: 100 - 240 V AC~, +10% -15%, 50/60 Hz AL2-***-D: 24V DC, +20% -15%
In-rush Current	AL2-***-A: 10ms AL2-***-D: 5ms
Corrente massima di accensione	AL2-***-A: ≤ 6.5 A (3.5A), 240V AC-(120V AC-) AL2-***-D: ≤ 7.0A, 24V DC
Max. Power Consumption	AL2-10MR-A = 4.9W AL2-10MR-D = 4.0W
Max. Leistungsaufnahme	AL2-14MR-A = 5.5W AL2-14MR-D = 7.5W
Puissance absorbée max.	AL2-24MR-A = 7.0W AL2-24MR-D = 9.0W
Consumo massimo di corrente	
Consumo eléctrico máximo.	
Maximal effektförbrukning	
Максимальное потребление	
электроэнергии	

Table 3.

- ENG Input Specifications
- GER Technische Daten der Eingänge
- FRE Données techniques des entrées
- ITL Dati tecnici degli ingressi
- ESP Datos técnicos de las entradas
- SWE Ingångsdata
- RUS Входные характеристики

Description		AL2-***-A (AC Inputs)		AL2-***-D (DC Inputs)	
		Source Type	Sink Type		
Input Voltage Eingangsspannung Tension d'entrée Tensión de ingresso Tensión de entrada Ingående spänning Входное напряжение		100 - 240V AC~, +10~-15%, 50/60 Hz		24V DC, +20% -15%	
Input Current Eingangsstrom Courant d'entrée Corrente di ingresso Corrente de entrada Ingående ström Входной ток	AL2-10***- I01 ~ I06	0.13mA, 120V AC~ 0.25mA, 240V AC~	6.0mA, 24V DC	5.5mA, 24V DC	
	I01 ~ I08				
	AL2-14***- I09 ~ I15	0.15mA, 120V AC~ 0.29mA, 240V AC~	5.5mA, 24V DC		
	I15				
Input Impedance Eingangsimpedanz Impédance d'entrée Impedancia d'ingresso Impedância de entrada Ingångsimpedans Полное входное сопротивление			≥ 800kΩ	----	
Off → On / On → Off AUS → EIN / EIN → AUS Signal 0 → Signal 1 / Signal 1 → Signal 0 Segnale 0 → Segnale 1 / Segnale 1 → Segnale 0 Serial 0 → Serial 1 / Serial 1 → Serial 0 Från → Till/Från → Till Выкл → Вкл / Вкл → Выкл	I01 ~ I15	≥ 80V / ≤ 40V	≤ 18V / ≤ 4V	≤ 4V / ≥ 18V	
Response Time Ansprechzeit Isolement du circuit Tempo di reazione Tiempo de reacción Svarstid Время срабатывания			35-85ms, 120V AC~ 25-130ms, 240V AC~	10 - 20ms	
Isolation Circuit Schaltkreisisolierung Isolement du circuit Circuito di isolamento Circuito de aislamiento Isolationskreis Изолирующая цепь		None keine Non Non No Ingen	None keine Non Non No Ingen	None keine Non Non No Ingen	None keine Non Non No Ingen
		Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует

Table 4.	ENG Analog Input Specifications (AL2-***-D, Source Type Only)
GER	Technische Daten der Analogeingänge (AL2-***-D, nur Source-Typ)
FRE	Données techniques des entrées analogiques (AL2-***-D, Source seulement)
ITL	Dati tecnici degli ingressi analogici (AL2-***-D, solo Source)
ESP	Datos técnicos de las entradas para analógico (AL2-***-D, Source)
SWE	Data för analoga ingångar (AL2-***-D, Endast DC-source-ingångsplistar)
RUS	Характеристики аналоговых входных цепей (AL2-***- только тип источника)

Description	Analog Input Specification
Number of Analog Input Anzahl der analogen Eingänge Nombre d'entrées analogiques Número de ingresso analógico Número de entrada analoga Antal analoga ingångar Количество точек входа аналогового сигнала	AL2-10***-D: 6(I01 ~ I06) AL2-14***-D , AL2-24***-D: 8 (I01 - I08)
Input Voltage Eingangsspannung Tension d'entrée Tensión de ingresso Tensión de entrada Ingående spänning Входное напряжение	24V DC, +20% -15%
Input Current Eingangsstrom Courant d'entrée Corrente di ingresso Corrente de entrada Ingående ström Входной ток	I01 ~ I06 0.13mA, 120V AC~ 0.25mA, 240V AC~ I01 ~ I08 0.15mA, 120V AC~ 0.29mA, 240V AC~ I09 ~ I15 0.15mA, 120V AC~ 0.29mA, 240V AC~
	6.0mA, 24V DC 5.5mA, 24V DC
Input Impedance Eingangsimpedanz Impédance d'entrée Impedancia d'ingresso Impedância de entrada Ingångsimpedans Полное входное сопротивление	≥ 800kΩ
Off → On / On → Off AUS → EIN / EIN → AUS Signal 0 → Signal 1 / Signal 1 → Signal 0 Segnale 0 → Segnale 1 / Segnale 1 → Segnale 0 Serial 0 → Serial 1 / Serial 1 → Serial 0 Från → Till/Från → Till Выкл → Вкл / Вкл → Выкл	I01 ~ I15 ≥ 80V / ≤ 40V
Response Time Ansprechzeit Isolement du circuit Tempo di reazione Tiempo de reacción Svarstid Время срабатывания	35-85ms, 120V AC~ 25-130ms, 240V AC~
Isolation Circuit Schaltkreisisolierung Isolement du circuit Circuito di isolamento Circuito de aislamiento Isolationskreis Изолирующая цепь	None keine Non Non No Ingen
	Отсутствует

Description	Relay Output
Switched Voltage Einschaltspannung Tensions de démarrage Tensioni di accensione Tensiones de conexión Maximal omkopplad spänning Коммутируемое напряжение	≤ 250V AC~, ≤ 30V DC
Max Resistive Load Max. ohmsche Last Charge résistive maxi. Carico resistiva max. Carga resistiva máxima Maximal resistiva last Максимальная активная нагрузка	10M*-* 14M*-* 24M*-* (O01-O04) 24M*-* (O05-O09)
	8A / point (8A / common)
	2A / point (4A / common)

Description	Relay Output
Minimum Load Minimale Last Charge min. Carico min. Carga mínima Minnilast Минимальная нагрузка	50mW (10mA, 5V DC)
Max Inductive Load Max. induktive Last Charge induktive maxi. Carico induttivo max. Carga induktiva máxima Maximal induktiv last Максимальная индуктивная нагрузка	249 VA (1/3 hp), 125V AC~ 373 VA (1/2 hp), 250V AC~ 24M*-* (O05-O09)
	93 VA (1/8 hp), 125V AC~ 93 VA (1/8 hp), 250V AC~
Response Time Ansprechzeit Temps de réponse Tempo di reazione Tiempo de reacción Svarstid Время отклика	≤10ms
Isolation Circuit Schaltkreisisolierung Isolement du circuit Circuito di isolamento tramite Resistencia de aislamiento Isolationskreis Изолирующая цепь	By Relay über Relais par relais Rele para relé Relä С помощью реле

Table 6.	ENG General Specification
GER	Umgebungsbedingungen
FRE	Caractéristiques Générale
ITL	Descrizione Generale
ESP	Especificación de carácter general
SWE	Allmänna data
RUS	Общие характеристики

Description	Specification
Operating Temperature Temperatur (°C)	(-25) - 55°C / (-13) - 131°F, Displayed: (-10) - 55°C / 14 - 131°F
Storage Temperature Temperatur (°C)	(-30) - 70°C / (-22) - 158°F
Humidity Feuchtigkeit	35 - 85% Relative Humidity, no condensation
Device and RTC Backup Backup	20 days (25°C / 77°F) by capacitor
RTC Accuracy Zeitgenauigkeit	5 s / day (25°C / 77°F)
Noise Immunity Störspannung	1000 Vpp, 1 μs, 30 - 100Hz, tested by noise simulator
Dialectic Withstand Voltage Dielektrische Spannungsfestigkeit	3750V AC~ > 1 min per IEC60730-1 between the following points: Power/Input Terminals and Relay Output Terminals Relay Output Terminal and Relay Output Terminal All Terminals and the DIN 43880 Control box or equivalent
Insulation Resistance Isolationswiderstand	7 MΩ, 500V DC per IEC60730-1 between the following points: Power/Input Terminals and Relay Output Terminals Relay Output Terminal and Relay Output Terminal All Terminals and the DIN 43880 Control box or equivalent
Vibration Resistance Vibrationsfestigkeit	Conforms to IEC 68-2-6; 10-57 Hz: 0.15 mm Constant Amplitude 57-150 Hz: 19.6 m/s ² Acceleration Sweep Count for X,Y,Z: 10 times (80 minutes in each direction)
Vibration Resistance Vibrationsfestigkeit	Conforms to IEC 68-2-6; 10-57 Hz: 0.075 mm Constant Amplitude 57-150 Hz: 9.8 m/s ² Acceleration Sweep Count for X,Y,Z: 10 times (80 minutes in each direction)

Description	Specification
Shock Resistance Schlagfestigkeit	Conforms to IEC 68-2-27: 147m/s ² Acceleration, Action Time: 11 ms 3 times in each direction X,Y, and Z
Type of Action Art der Aktion	IEC60730-1, Section 6.4.3 - Type 1C (Relay Output) IEC60730-1, Section 6.4.3 - Type 1Y (Transistor Output)
Software Class Software-Klasse	IEC60730-1, Section H6.18 - Class A
Purpose of control Zweck der Steuerung	IEC60730-1, Section 2.2 - Electrical Control
Construction of Control Konstruktion der Steuerung	IEC60730-1, Section 6.15 - Incorporated Control
Whether the Control is Electric Ob die Steuerung elektrisch ist	IEC60730-1, Section H2.5.7 - Electronic Control
Safety Class Sicherheitsklasse	II
Protection Schutz	IP20
Temperature for the ball pressure test Temperatur für den Ballen-Druck-Test	75°C (167°F)
Pollution degree Belastungsgrad	2
Operation Ambience Betriebsumgebung	To be free of corrosive gases. Dust should be manual.
Electrical Isolation Elektrische Isolation	Reinforced primary / secondary insulation
Grounding Geschoßung	None
EC Directive EG-Kennzeichnung	EMC, LVD
Certifications Zertifizierung	UL/cUL
Attestation of Conformity Bestätigung der Konformität	TÜV PRODUCT SERVICE
Complies With Befolgt	UL 508, IEC60730-1, EN61010-1, EN50081-1, EN50082-1, EN61000-6-2

Manual Number : JY992D97501

Manual Revision : F

Date : 05/2005

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE : MITSUBISHI DENKI BLDG MARUNOUCHI TOKYO 100-8310
HIMEJI WORKS : 840, CHIYODA CHO, HIMEJI, JAPAN

JY992D97501F

Effective May 2005
Specifications are subject to change without notice.